

AF07.07-P-2700A	Повышенный расход масла	28.1.03
-----------------	-------------------------	---------


ДВИГАТЕЛЬ 112, 113 на типе 163.1### ## до 357786  
 ДВИГАТЕЛЬ 112 на типе 202.02  
 ДВИГАТЕЛЬ 112 на типе 202.08  
 ДВИГАТЕЛЬ 112 на типе 210.06  
 ДВИГАТЕЛЬ 113 на типе 210.07  
 ДВИГАТЕЛЬ 112 на типе 210.663  
 ДВИГАТЕЛЬ 112 на типе 210.26# ## до 276396  
 ДВИГАТЕЛЬ 113 на типе 210.27# ## до 276396  
 ДВИГАТЕЛЬ 112, 113 на типе 210.08# ## до 084039  
 ДВИГАТЕЛЬ 112, 113 на типе 210.28# ## до 084039

Раб. № описания работ / стандартных текстов и нормирование времени

Рубрика	Раб. №	Описание работ	Время	Расч. №	Кодовое слово
P	023813	Снять, заменить на новую, установить уплотнительную прокладку между впускной трубой и дроссельной заслонкой.	006 AW / 0,5 ч	---	---

Расчётный код неисправности	Причина	Устранение	
14 034 04	Уплотнительная прокладка (B) между впускной трубой (A) и дроссельной заслонкой имеет дефект.  <i>i</i> Повышенный расход масла более 0,8 л на каждые 1000 км.	<i>i</i> Чтобы предотвратить ошибочное проведение действий по демонтажу, необходимо перед началом работы изучить следующие документы: ↓  Повышенный расход масла Измерить количество расходуемого масла	AF18.00-P-8044D AR18.00-P-0025AV
		1 Снять, заменить на новую, установить уплотнительную прокладку (B) между впускной трубой (A) и дроссельной заслонкой.  <i>i</i> Новую уплотнительную прокладку использовать в соответствии с указаниями для заказа деталей. Запрещается использовать старую уплотнительную прокладку с номером детали 112 141 01 80.	AR07.07-P-1454A

**A Впускная труба**  
**B Уплотнительная прокладка**

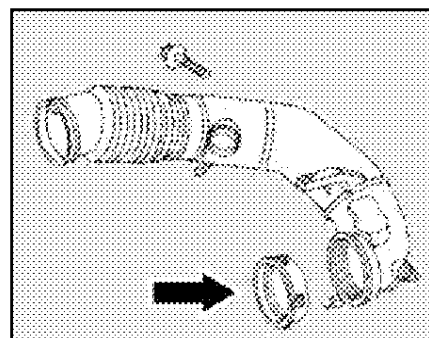

P07.07-2038-01

Указания по заказу деталей

№ детали	Обозначение	Количество
A 112 141 18 80	Уплотнительная прокладка	1